

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 24 januari 2025 14:59
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@wetterskipfryslan.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@wetterskipfryslan.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: Reactie uitgangspunten aan te leveren documenten.

Goedemiddag [REDACTED],

Ik heb zitten zoeken naar de vorm, maar vanwege de beperkte feit heb ik het bij korte teksten (in het rood) gehouden.

Als er nog meer nodig is dan hoor ik het graag.

Hierbij de benodigde indieningsvereisten per onderwerp:

In algemene zin, alle vergunde werken blijven verantwoordelijkheid van percee-eigenaar. Standaard voorwaarden is dat percee-eigenaar opdraait voor onderhoud. Ook draait deze op voor de kosten van het verwijderen en herplaatsen indien er door het waterschap onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor de volledigheid, alles moet op tekeningen (overzicht en dwarsprofiel) worden aangegeven. Zo kan er geen onduidelijkheid bestaan over locatie.

1. Onderhoudspad hoofdwatgang. Door het talud van de tuin is het onderhoudspad bij punt 1 c. 2,5m breed, waar dit ten minste 5m zou moeten zijn. Hierbij merk ik op dat het talud op deze kaart uit de vergunning wel ingetekend is, maar dat WF bij schrijven altijd heeft aangegeven dat het onderhoudspad ten minste 5m breed moet zijn. Dit is ook de voorwaarde uit de vergunning waartegen TDM bezwaar heeft gemaakt (waarna de vergunning is ingetrokken);
-geen reactie want geen waterkering issue
2. Verharding met opgaande houtbeplanting (heg / struiken) haaks over de kering heen aangelegd (beschermingszone en kernzone). Deze opgaande houtbeplanting is momenteel c. 1,75m hoog en bemoeilijkt de toegang tot het gemaal.
-toegang gemaal loopt via andere route, maar waterkering moet met strook van 5m bereikbaar blijven. Struiken verwijderen.
3. Opgaande houtbeplanting (bomen en struiken) in de beschermingszone van de kering. Het lijkt mij dat wij geen nieuw aangeplante bomen op een kering willen hebben.
-Zolang er een strook van 5m onbeplant blijft is er weinig aan de hand op deze locatie. Wel moeten alle bomen en struiken binnen de 5m worden verwijderd.
4. Stroomvoorzieningen op de steigers. Hier staan palen in de kering met een stroomvoorziening voor de aangemeerde boten. Het is onduidelijk waar de kabels van deze stroomvoorziening lopen. Ik kan deze paaltjes + kabels nergens terugvinden in een vergunning. Het lijkt mij dat de kabels in ieder geval ergens door de kering moeten zijn aangelegd.
-aangeven op tekening waar stroompunten, maar nog belangrijker waar doorvoer is gerealiseerd. Losse kabel moet voldoende diep liggen. Bij voorkeur in mantelbuisje die afgedicht is.
5. Chalet met terras, opgaande houtbeplanting (struik) en erfafscheiding (hekwerk). De opgaande houtbeplanting bevindt zich in de kernzone van de kering en was eerder niet vergund.
-aangeven op overzichtstekening.
6. Opgaande houtbeplanting (geplante bomen met aan weerszijde van de bomen houten palen) in de kernzone van de kering. Het lijkt mij dat wij geen nieuw aangeplante bomen op een kering willen hebben.
-bomen kunnen voor aantasting binnentalud zorgen. Of bomen verwijderen of voorzieningen treffen (damwand) om binnentalud te beschermen tegen boom.
-Oplossing aangeven op tekening

7. Punt 7 valt net buiten deze kaart. Betreft de container die is ingegraven in de kering. Tevens bevindt zich een pijp die door de kering heen loopt (vermoedelijk HWA van de straatkolken) die voor zover ik kan zien nooit vergund is. Eveneens merk ik op dat de bestrating rondom de containers aan het verzakken is. Bij de andere ingegraven container aan het begin van het park (die er al veel langer staat) is de verzakking nog duidelijker te zien. Ik vraag mij af of de plaatsing (in bijzonder de wijze waarop ze gelegeerd worden) op lange termijn problemen kunnen opleveren voor het functioneren van de kering.

- Container moet hersteld worden met juiste fundering. Aangetoond op tekeningen en dwarsprofielen
- HWA mag geen doorvoer met de waterkering zijn. HWA moet worden omgelegd naar de boezem. Bestaande doorvoeren moeten worden verwijderd. Mede om uitspoeling aan binnentalud te voorkomen.


8. Verzakking, goed te zien aan de bestrating die mogelijk hersteld dient te worden.

- Verzakking herstellen, vooral van belang in combinatie met stabiliteit binnentalud en dichtgedrukte sloot.

9. Bootbegeleidingssysteem aangelegd op de kade. In de vergunning stond deze ingetekend op de steiger. In werkelijkheid zit deze op de kade van de kering.

Overzichts tekeningen en dwarsprofielen aanleveren met materiaalonderdelen.

Gezien de ligging t.o.v. de waterkering bestaat de kans dat de damwand berekend moet worden. Moet nader worden bepaald.

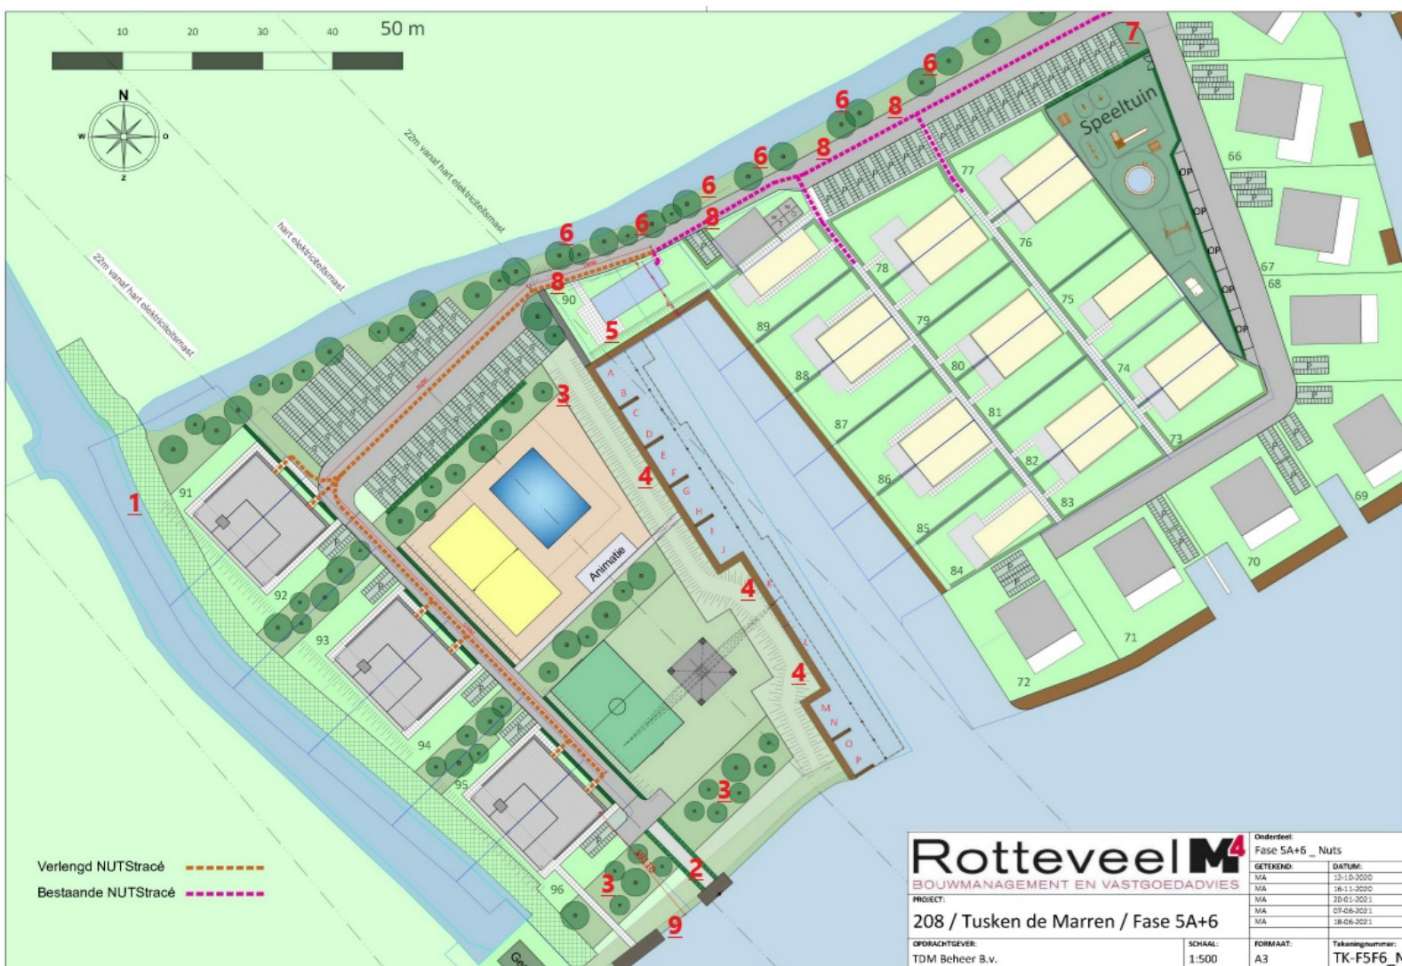

Alvast een fijn weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

Assetcoördinator regionale- / lokale waterkeringen
Werkdagen: ma | di | wo | do | vr

06 [12345678](tel:0612345678)
j@weterskipfryslan.nl

Weterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
www.weterskipfryslan.nl



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen